



PW-C22 P

Mod. I 1207 A-M - I 1307 A-M
I 1508 A-M - I 1609 AO-M

G 134-C G 134-CP


Mod. I 1207 A-M

G 144-C G 144-CP

Mod. I 1307 A-M

G 149-CP G 159-CP

Mod. I 1508 A-M I 1609 AO-M

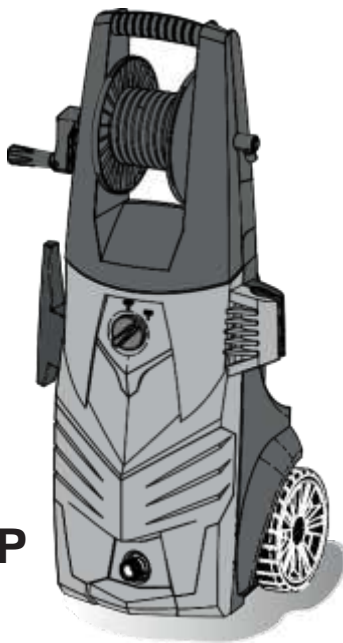

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta.

Carefully read the user manual before starting the machine for the first time.

Les instructions d'utilisation de l'appareil avant de commencer à l'utiliser pour la première fois.

Leser Sie vorher sorgfältig die Bedienungsanleitung des Gerätes aufheben die Bedienungsanleitung.

Leser manufakturer instrukcijas pirms lietošanas, lai izvairītos no bojājumiem un nodarītu sev un citiem cilvēkiem.

Следете внимателно за инструкциите за първоначално ползване, за да избегнете наранявания.

Lesz szerelvény, az használat előtt, hogy elkerülje a sérüléseket és a gépet károsítja.

Lesz käyttöohjeita ennen käyttämistä koneita.

Lesz kezelési utasításokat figyelmesen olvasson el a gép használatának megkezdése előtt.

Lesz käyttöohjeita ennen käyttämistä koneita.

Prečítajte pozorne návod na použitie pred prvým použitím stroja. Počítajte so všetkými možnými rizikami.

Preberite pažljivo upute za korišćenje stroja pre početnog korišćenja.

Preberite pažljivo upute za korišćenje stroja pre početnog korišćenja.

Preberite pažljivo upute za korišćenje stroja pre početnog korišćenja.

Preberite pažljivo upute za korišćenje stroja pre početnog korišćenja.

Preberite pažljivo upute za korišćenje stroja pre početnog korišćenja.

Preberite pažljivo upute za korišćenje stroja pre početnog korišćenja.

Preberite pažljivo upute za korišćenje stroja pre početnog korišćenja.

Preberite pažljivo upute za korišćenje stroja pre početnog korišćenja.

Preberite pažljivo upute za korišćenje stroja pre početnog korišćenja.

IDROPULTRICE A FREDDO AD ALTA PRESSIONE / HIGH PRESSURE COLD WATER POWERWASHER / NETTOYEUR A EAU FROIDE A HAUTE PRESSION / HOCHDRUCK-KALTWASSER-REINIGUNGSGERÄT / HIDROLIMPIADORA EN FRÍO DE ALTA PRESIÓN / MÁQUINA DE LAVAR A FRIO DE ALTA PRESSÃO / GEBRUIKSAANWIJZING / KOLDTVANDSRENSER MED HØYT TRYK / AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT / VANNRENSER MED KALDT VANN OG HØYT TRYKK / KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI / ΜΗΧΑΝΗ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / VYSOKOTLAKOVÁ UMÝVACIA STRIEKAČKA NA STUDENÚ VODU / MAGASNYOMÁSÚ HIDEGVIZES MOSÓBERENDEZÉS / VYSOKOTLAKOVÁ UMÝVACÍ STRIEKAČKA NA STUDENOU VODU / KÜLMA VEE SURVEPESUR / AIJKSTO SLEGIO ŠALTO VANDENS PLOVIMO APARATAS / VISOKOTLAĚNI VODNI ĚISTILEC NA MRZLO VODO / WYSOKOCIŚNIENIOWE URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE NA ZIMNO / APARÁTUS MAZGÁSANAI AR AJUKSTU ŐDENI ZEM AUGSTA SPIEDIENA / МОЕЧНЫЙ АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО ТИПА

ISTRUZIONI PER L'USO / OPERATING INSTRUCTION / INSTRUCTIONS D'UTILISATION / BEDIENUNGSANLEITUNG / INSTRUCCIONES PARA EL USO / INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO / HANDLEIDING / BETJENINGSVEJLEDNING / INSTRUKTIONSBOK / BRUKSANVISNING / KÄYTTÖOHJEET / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / PREVÁDZKOVÉ POKYNY / KEZELÉSI ÚTMUTATÓ / PROVOZNÍ POKYNY / KASUTAMISJUHEND / EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA / NAVODILA ZA UPORABO / INSTRUKCIJA OBSŁUGI / EKSPLOATĀCIJAS INSTRUKCIJA / ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- PRINCIPALI COMPONENTI - MAIN COMPONENTS - PRINCIPAUX COMPOSANTS - HAUPTBAUTEILE
 - PRINCIPALES COMPONENTES - PRINCIPAIS COMPONENTES - VOORNAAMSTE ONDERDELEN
 - HOVEDKOMPONENTER - MASKINENS HUVUDSAKLIGA KOMPONENTER - KONSTRUKTIV HOVEDBE
 - STANDEEL - ΤΑΡΧΕΙΜΜΑΤ ΡΑΚΕΝΤΕΛΛΙΣΕΤ ΚΟΜΠΟΝΕΝΤΙΤ - ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 - HLAVNÉ KOMPONENTY - FŐ ALKOTÓRÉSZEK - HLAVNÍ SLOŽKY - PEAKOMPONENTID
 - PAGRINDINIAI ELEMENTAI - GLAVNI SESTAVNI DELI - GŁÓWNE KONSTRUKCYJNE CZĘŚCI SKŁADOWE
 - KONSTRUKCIJAS BAZES ELEMENTI - ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫII

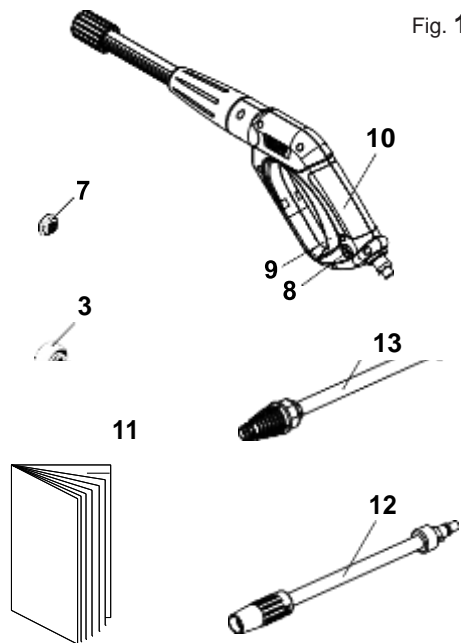
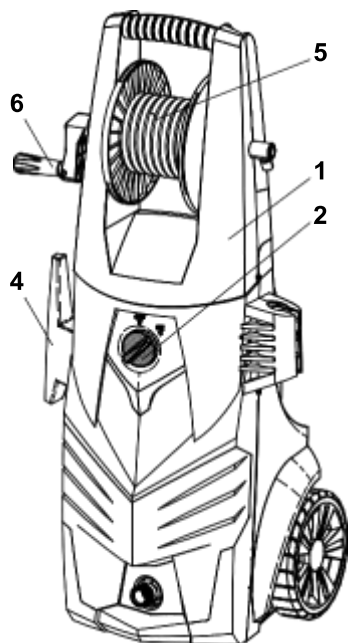


Fig. 1

Fig. 2



Fig. 3

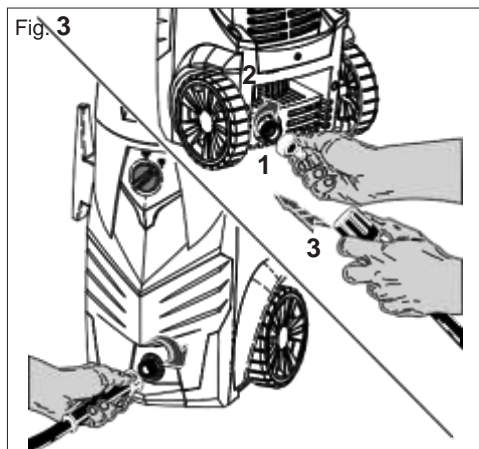


Fig. 4

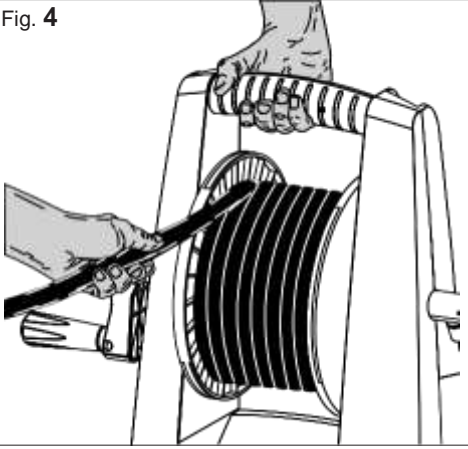


Fig. 5

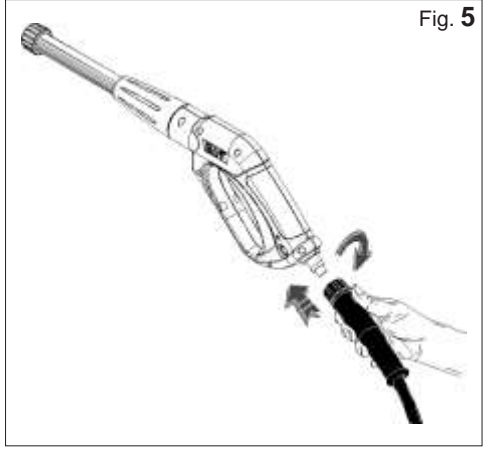


Fig. 6

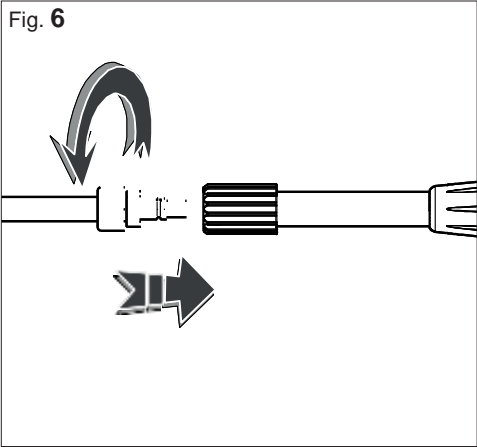


Fig. 7

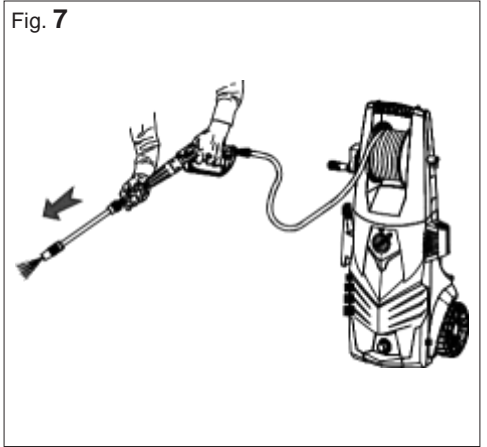


Fig. 8

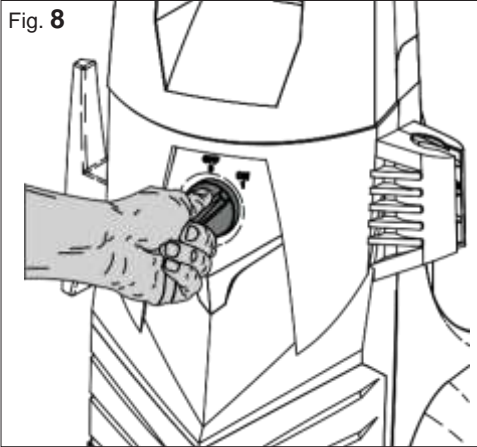


Fig. 9

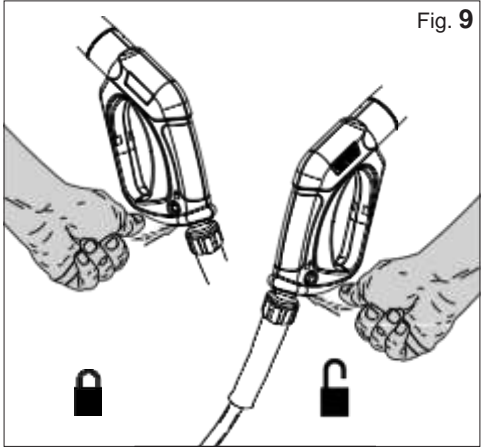


Fig. 10



Fig. 11

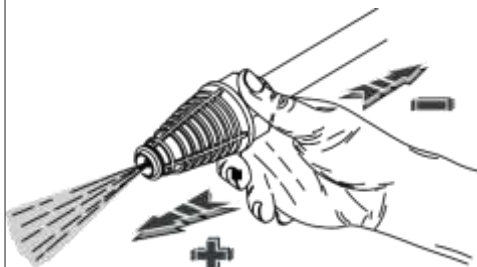


Fig. 12

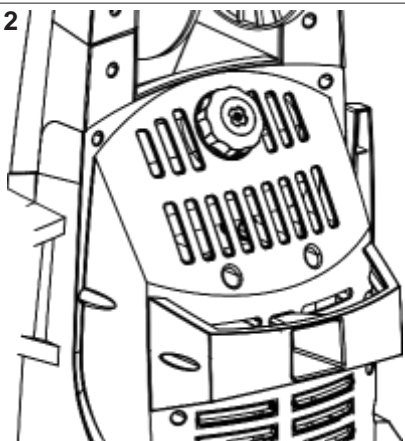


Fig. 13


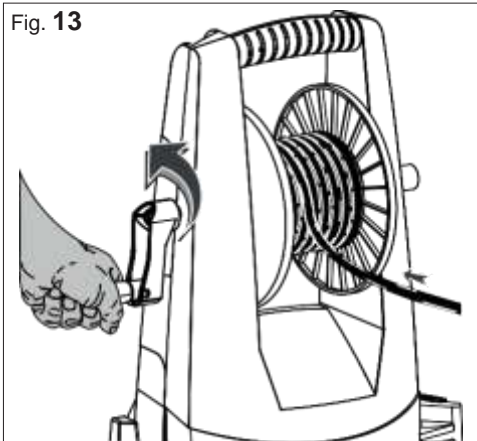


Fig. 14

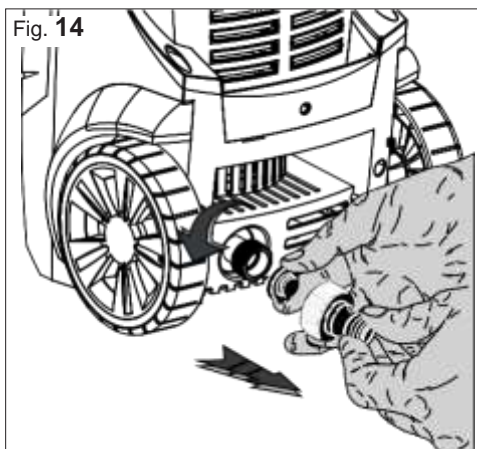

		PW-C22 P MOD. I 1207 A-M G 134-C/CP MOD. I 1207 A-M	PW-C22 P MOD. I 1307 A-M G 144-C/CP MOD. I 1307 A-M	PW-C22 P MOD. I 1508 A-M G 149-CP MOD. I 1508 A-M	PW-C22 P MOD. I 1609 AO-M G 159-CP MOD. I 1609 AO-M
Alimentazione Power supply	- v Hz	1 230/240 50	1 230/240 50	1 230/240 50	1 230/240 50
Potenza assorbita Absorbed power	kW W	1,6 1600	2,0 2000	2,5 2500	3,0 3000
Pressione Pressure	bar psi	120 1750	130 1900	150 2175	160 2320
Portata Flowrate	l/h gph	380 100	420 110	500 132	540 143
Serbatoio detergente Detergent tank	l gal	0,5 0,13	0,5 0,13	0,5 0,13	0,5 0,13
Serbatoio anticalcare Discaling tank	l gal	-	-	-	-
Tubo alta pressione High pressure hose	m ft	8 26,2	8 26,2	8 26,2	8 26,2
Cavo elettrico Power cable	m ft	5,5 18	5,5 18	5,5 18	5,5 18
Spinta lancia Lance thrust	N	18	19	23	27
Rumorosità Noise	Lp dB (A) Lw dB (A)	78 95	78 95	78 95	78 95
Vibrazioni Vibration	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Peso Weight	kg lb	19 41,9	20 44,0	25 55,1	27 59,0
Dimensioni Dimensions	cm in	340x330x865 134x130x340			

o
|
o
o
|
o

INDEX

- 1 Hlavní konstrukční prvky str.
- 2 Všeobecné bezpečnostní pokyny str.
- 3 Připojení vodovodního potrubí str.
- 4 Vysokotlaké potrubní připojení str.
- 5 Elektrické připojení spotřebiče str.
- 6 Zapnutí zařízení str. 15
- 7 Vypnutí zařízení str.
- 8 Příslušenství str.
- 9 Údržba a opravy str.
- 10 Příručka pro odstraňování problémů str.

1 HLAVNÍ KOMPONENTY

- 1) Rukojeť
- 2) Hlavní spínač
- 3) Připojení přívodu vody
- 4) Háčky pro skladování
- 5) Hadicový buben
- 6) Páčka navijáku hadice
- 7) Filtr
- 8) Bezpečnostní zařízení pro stříkací pistoli
- 9) spouštění
- 10) Stříkací pistole
- 11) Návod k použití
- 12) Tryska s proměnnou tryskou
- 13) Tryska Turbo

2VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO POUŽITÍ ČISTICÍ VYSOKÉHO TLAKU

Nepoužívejte přístroj v blízkosti osob, pokud nenosí potřebné ochranné oblečení.

Vysokotlaké trysky mohou být v případě nesprávného používání nebezpečné, proud nesmí být nikdy nasměrován na osoby, elektrické přístroje, včetně samotného spotřebiče.

Elektrický systém, ke kterému je přístroj připojen, musí být realizován v souladu se zákony země instalace.

Kdykoliv se používají prodlužovací kabely, musí být příslušné zátky a příslušenství musí splňovat alespoň

třída ochrany IPX5 (tj. ochrana proti proudům vody). Použití nevhodných nebo

nevyhovujících prodlužovacích kabelů může způsobit nebezpečí a nebezpečí pro zařízení. H.P. čistič musí být připojen k elektrickému napájení pomocí omnipolárního spínače s otvíracími kontakty minimálně 3 mm. Tento prepínač musí mít elektrické prvky, které odpovídají spotřebiči.

Přítomnost diferenciálního magneto-termického spínače je nutná se senzací odpovídající 30 mA, nad zásuvkou nebo systémem.

Spotřebič je odpojen od elektrického napájení pouze vytažením zástrčky nebo vypnutím omnipolárního spínače.

Zařízení na čištění vody s přístrojem "Total Stop" by mělo být považováno za vypnuté, když je omnipolární spínač

v poloze "O" nebo je zástrčka odpojena ze zásuvky.

Mějte prosím na paměti, že když je systém Total Stop aktivní, zařízení může vypadat, jako kdyby bylo vypnuté, ale stroj není úplně vypnutý, dokud není síťový vypínač vypnutý a / nebo je odpojen síťový kabel .

Zařízení uvádějte do provozu pouze za předpokladu, že všechny součásti jsou bez vad.

Nejprve zkontrolujte síťový přívodní síť, vysokotlaké potrubí, rozstříkovací zařízení a tělo. Na vysokotlaké potrubí nepokládejte; neohýbejte, neohýbejte ani neotáčejte. Zařízení nepokládejte tak, že ho vytáhnete vysokotlakým potrubím. Nikdy nepracujte s vadným vysokotlakým potrubím, ale vždy vyměňujte originální náhradní díly. Vysokotlaké potrubí musí být homologováno pro přípustný pracovní přetlak spotřebiče.

Funkční přetlak a maximální povolená teplota, stejně jako datum výstavby, jsou vytištěny na potrubí vysokotlakého potrubí.

Nikdy nepoužívejte trysku k čištění vlastního oblečení nebo obuvi.

Vysoký tlak vody, který je určen, a připojení k dodávce elektřiny představují obzvláště vážná nebezpečí.

Před připojením spotřebiče k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda elektrické údaje odpovídají údajům napájecí sítě vytištěné na identifikačním štítku.

Před spuštěním stroje si pozorně přečtěte návod k obsluze

čas. Dodržujte bezpečnostní upozornění.

Hlady nebezpečí

Nebezpečí

Kvůli bezprostřední nebezpečí

způsobit vážné zranění nebo smrt.

Varování

Vzhledem k možnému nebezpečí

kteří představují pravděpodobný výskyt vážného zranění nebo smrti.

Varování

Vzhledem k možnému nebezpečí, které představují pravděpodobný výskyt lehkých úrazů nebo poškození objektů.

Spotřebič musí být používán výlučně personálem vyškoleným v jeho používání a specificky oprávněným k jeho použití.

Uživatelská příručka musí být k dispozici všem uživatelům.

Stroj na čištění vody je ve výrobním závodě regulován a všechna bezpečnostní zařízení jsou utěsněna.

Změna jejich regulace je zakázána.

Nevystavujte stroje žádným změnám, které by mohly ohrozit osobní bezpečnost.

Stroj na čištění vody je klasifikován jako pevný spotřebič. Nedodržení tohoto předpisu může být nebezpečné. Elektrické připojení musí provádět kvalifikovaní technici, kteří jsou schopni pracovat s dodržováním platných norem (v souladu s ustanoveními standardu IEC 60364-1) a v souladu s pokyny výrobce.

Nesprávné připojení může způsobit zranění osob nebo zvířat a poškození objektů, za které výrobce nenese zodpovědnost.

UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení bylo navrženo tak, aby bylo možno používat s pracím prostředkem doporučeným výrobcem. Použití jiných detergentů nebo chemických výrobků může ohrozit bezpečnost tohoto stroje. Používejte pouze mírně alkalické detergenty (Ph 9.1, 1% roztok), které jsou více než 90% biologicky odbouratelné.

Pokud jde o připojení vody, postupujte podle předpisů jednotlivých zemí. Výrobce nese odpovědnost za škody způsobené lidem, zvířaty nebo věcmi v důsledku nesprávného, nesprávného nebo nepřiměřeného použití nebo použití, které neodpovídá výše uvedeným údajům.

Toto zařízení není určeno pro fyzické, sensoricky nebo psychicky postižené a / nebo osoby se zdravotním postižením (včetně všech dětí). Rovněž není určen pro použití osobami bez jakýchkoli znalostí, zkušeností nebo provozních dovedností na zařízení, ledaže zmíněné osoby nebyly nejprve monitorovány osobou pověřenou bezpečností a / nebo byli pravidelně instruováni o tom, jak správně používat zařízení. Děti musí být pečlivě sledovány, aby se zajistilo, že se se zařízením nebudou hrát.

Voda, která protéká ochranou proti zpětnému toku, nemůže být považována za pitnou vodu. Použijte vhodné zařízení pro prevenci zpětného toku pitné vody, které odpovídá normě EN 12729 typu BA.

Používejte pouze flexibilní hadici, příslušenství a příslušenství doporučené výrobcem.

Nepoužívejte přístroj v případě poškození napájecího kabelu nebo jiných částí, jako jsou potrubí a armatury. Používejte pouze originální náhradní díly.

Proveďte pouze údržbu popsanou v uživatelských pokynech.

Obraťte se na technickou asistenční službu pro všechny další zásahy.

Stroj musí být manipulován a / nebo posunut pouze s příslušnou rukojetí (nepokoušejte se přesunout stroj tažením na trubku a / nebo na napájecím kabelu);

Před obsluhou zařízení se ujistěte, že stojí na pevném, hladkém a vodorovném povrchu.

V případě poškození nebo poruchy vypněte spotřebič (odpojte jej od vodovodu a od elektrické sítě přes omnipolární vypínač nebo odpojte zástrčku v případě vodních čističů s jmenovitým výkonem menším než 3 kW) Neupravujte.

Pokud je vodní čistič ponechán, dokonce i tempo-vypněte jej pomocí omnipolárního vypínače nebo odpojte zástrčku ze zásuvky.

DŮLEŽITÉ: Používejte pouze originální náhradní díly.

ODĚVY A ZAŘÍZENÍ

Vždy používejte protiskluzovou obuv.

Používejte ochranné brýle nebo ochranný štít a ochranné oblečení.

Doporučujeme používat pracovní kombinézy, aby se snížilo riziko zranění v případě náhodného kontaktu s vysokotlakým

tryskem.

OBLASTI POUŽITÍ

Vysokotlaký čistič vody byl vyvinut pro mytí vozidel, strojů, kontejnerů, fasád, stájí a pro odstraňování hrdze bez vytváření prachu nebo jisker.

Vysokotlaká čistička vody s jednofázovým motorem je určena pro použití v domácím prostředí.

Během čištění se ujistěte, že žádné nebezpečné látky předmětu k čištění nejsou rozptýleny do prostředí (např. Azbest, olej).

Opatrně dodržujte pokyny k likvidaci.

Nepoužívejte povrchy betonu a azbestu s tryskami s vysokým tlakem. Vzhledem k tomu, že to může způsobit oddělení nebezpečných azbestových vláken, stejně jako nečistoty, které jsou škodlivé pro plíce.

Riziko existuje zejména po vysušení povrchu ošetřeného vodním paprskem nebo párou.

Nečistěte jemné součásti vyrobené z pryže, textilií nebo podobných materiálů s vícesměrným proudem.

Při čištění vysokotlakým plochým tryskem udržujte trysku v minimální vzdálenosti 15 cm.

STARTOVÁNÍ, OPERAČNÍ PORADENSTVÍ

Spoušť stříkácí pistole musí fungovat hladce a po uvolnění se musí vrátit do původní polohy.

Zkontrolujte funkční podmínky zařízení před zahájením každé operace. Nejdůležitější je síťový kabel a zástrčka, vysokotlaké potrubí s postřikovacím zařízením a bezpečnostní zařízení. Děti a zvířata udržujte v čistotě při provozu.

Nikdy neumývejte přístroj ani jiné elektrické spotřebiče vodním paprskem. Nebezpečí zkratu!

Varování! Nebezpečí výbuchu nebo výbuchu! Nestříkejte a / nebo nepoužívejte hořlavé látky.

Zkontrolujte, zda je v oblasti ventilace motoru dostatečná cirkulace vzduchu.

Nezakrývejte spotřebič, zajistěte dostatečné větrání motoru.

Umístěte vysokotlaký čistič co nejdále od objektu, který chcete stříkat.

Nepoškoďte kabel napájecího kabelu tím, že ho pokládejte, roztlačíte nebo ho vytáhnete atd. Neodpojíte zástrčku ze zásuvky vytáhnutím připojovacího kabelu, ale vytáhnete zástrčku.

Před dotykem zástrčky a připojovacího kabelu se ujistěte, že jsou ruce suché.

Držte postřikovací zařízení oběma rukama, abyste správně absorbovali reakční sílu a přidavný krouticí moment v případě

stříkacího zařízení se šikmou stříkací trubicí. Vždy se obraťte na bezpečnou a bezpečnou pozici.

Před provedením jakékoli práce na zařízení vždy odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.

3 PŘIPOJENÍ VODNÍHO POTRUBÍ

Na základě předpisů a předpisů stanovených platnými předpisy je povinné, aby přístroj nikdy nebyl provozován bez pitné vody zařízení na ochranu proti zpětnému toku, připojené k napájecí síti pitné vody. Použijte vhodné zařízení na ochranu proti zpětnému toku, které vyhovuje normě EN 12729 typu BA. Voda, která protéká ochranou proti zpětnému toku, nemůže být považována za pitnou vodu.

Připojte potrubí pro přívod čisté vody k přípojce

že minimální tlak je 1,5 baru a maximální je 6 barů s minimálním průtokem 7 l za minutu.

- Připojte vodovodní potrubí (min. Průměr ½ ") k vodovodnímu potrubí (obr. 2)
- Na zástrčku přívodu vody (2) našroubujte zástrčku (obr. 3); zasuňte zástrčku trubky (3) na konektor.

4 PŘIPOJENÍ VYSOKÉHO TLAKU

- Odvzdušněte tlakovou hadici z bubnu hadice (obr. 4).
- Vysokotlakou hadičku přišroubujte k pistolí (obr. 5).

5 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Síťové napětí musí odpovídat provoznímu napětí. (Viz identifikační štítek)

Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky instalované v souladu s předpisy.

Zkontrolujte minimální část jednotlivých kabelů pomocí rozšíření.

Umístěte přípony tak, aby byla zachována třída ochrany zařízení.

Napětí	Kabel	Průřez
V	délka m	mm ²
230	až 2	1,5
230	20 až 5	2,5

6 AKTIVACE SPOTŘEBIČE

Zařízení je třeba provozovat ve svislé poloze (obr. 7) pouze po připojení potrubí pro přívod vody a zapnutí kohoutku.

- Umístěte spínač na I (ON) (obr. 8).
- Umístěte stříkací pistolí na čištěný předmět - nikdy na lidi!
- Stiskněte bezpečnostní zařízení (obr. 9) - pistole se uvolní
- Nasměrujte trysku směrem dolů (obr. 7)
- Stiskněte spoušť úplně (obr. 7)

7 VYPÍNÁNÍ STROJE

- Umístěte spínač na O (OFF) (obr. 8).
- Vypněte kohout přívodu vody.
- Ovládejte stříkací pistoli, dokud voda neteče z trysky (je nyní vyvíjen tlak).
- Spusťte spoušť.
- Stiskněte bezpečnostní západku na stříkací pistoli. (Obr. 9). Stříkací pistole je zablokována a nemůže být náhodně spuštěna.
- Odpojte zařízení ze zásuvky.
- Odpojte přívodní hadici od přívodu vody a vody.

8 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Variabilní tryska

Trysku (obr. 10) lze regulovat průběžným způsobem otáčením regulačního pouzdra, jeho změnou z trysky (obr. 10) na plochý paprsek a naopak.

Může být použit buď při vysokém nebo nízkém tlaku, a to posunutím hlavy v podélném smyslu podle směru šipky na samotné hlavě (obr. 11).

PŘÍPRAVA PROTI DETERGENTŮM

Prací prostředky nesmí být usazeny na předmětu určeném k čištění.

Výrobek je vybaven jedním zásobníkem čisticího prostředku. Naplňte nádobku čisticího prostředku (obr. 12) čisticím prostředkem, zředěte doporučeným způsobem.

Sada navíječů

Smysl otáčení navíjení vysokotlaké hadice je povolen pouze ve směru hodinových ručiček. (Obr. 13).

9 ÚDRŽBA, OPRAVY A SKLADOVÁNÍ

Před provedením jakékoli práce na spotřebiči vždy odpojte zástrčku od elektrické zásuvky

Proveďte pouze popis obsluhy popsany v uživatelských pokynech.

Obráťte se na technickou asistenční službu pro všechny další zásahy.

Používejte pouze originální náhradní díly.

Pokud by byl napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen kabelem nebo sadou speciálních kabelů, které jsou k dispozici od výrobce nebo jeho asistenční služby.

Špendlíky a spoje spojovacích kabelů elektrického systému musí být chráněny proti náhodným vodním sprejům.

Čištění / kontrola sítky

Odkryjte sítko (obr. 14) ve vodě stroje

odpojením přívodního konektoru (2). Sítko (2) lze snadno odstranit pomocí dlouhých kleští. Opláchněte a vyměňte. Pokud je poškozen, vyměňte. Nikdy nepoužívejte tlakovou podložku bez síta nebo poškozeného filtru.

TABULKA ROČNÍ ÚDRŽBY

Popis operací:

Zkontrolujte napájecí kabel - potrubí - vysokotlaké konektory Každé použití

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Uchovávejte přístroj v prostorách chráněných proti mrazu.

Pokud není zajištěna ochrana proti zamrznutí, nasajte na čerpadlo, jako u automobilů, nemrznoucí směs na bázi glykolu

- Namontujte vodní trubku do nádoby proti zamrznutí
- Ponořte pistoli bez trysky rozprašovače do stejné nádoby
- Vložte spotřebič otevřenou pistolí
- Aktivujte pistoli, dokud nedosáhnete rovnoměrného proudění.
- Zbytek nemrznoucí kapaliny skladujte v uzavřeném obalu.

Zpracování odpadu z elektrických / elektronických zařízení

Zlikvidujte výrobek v souladu se stávajícími předpisy týkajícími se odděleného odstraňování odpadu ve vyhrazených oblastech. Nepoužívejte jako jednoduchý městský odpad.

Další informace získáte u výrobce na adrese uvedené v uživatelské příručce.

Výrobek splňuje požadavky nových směrnic zavedených pro ochranu životního prostředí a musí být vhodně zlikvidován na konci jeho životního cyklu.

10 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než začnete pracovat se strojem, odpojte napájecí kabel, vypněte přívod vody a aktivujte ho stříkáací pistolí, dokud není tlak zcela uvolněn.

Chyba	Příčina	Opatření
Tlak se mění nebo klesá	<i>Nedostatek vody</i> <i>Vodní filtr je ucpaný</i>	Zapněte přívod vody Vyčistěte vodní filtr na přívodní hadici k čerpadlu.
Motor bzučí, když je zapnutý, ale nejeđe	<i>Napětí sítě je příliš nízké</i> <i>Stříkáací pistole není aktivována</i>	Zkontrolujte elektrické připojení Při zapnutí zařízení, zapněte pistoli
	<i>Průřez prodlužovacího vedení je příliš malý</i>	Používejte správné rozměry prodlužovacích kabelů, viz "Připojit stroj k napájení "
Motor se nespustí, když je zapnutý	<i>Napájení není v pořádku</i> <i>Napájecí pojistka byla vypnutá</i>	Zkontrolujte zástrčku, kabel a spínač Resetujte síťovou pojistku
Motor se zastaví	<i>Spínač ochrany motoru byl vypnutý v důsledku přehřátí motoru</i>	Zkontrolujte napájení odpovídá napětí přístroje, počkejte 3 minuty a poté přepněte stroj znovu
Čistící prostředek selže	<i>Zanesený injektor</i>	Očistěte rozprašovací trysku mycího prostředku
Jet je neúčinný, roztrhaný nestabilní	<i>Vyčistěte trysku od pěny</i> <i>Selekční nástavec pro typ trysky je nesprávně nastaven</i>	Vyčistěte vysokotlakou trysku. Nastavte přepínací nástavec



IP Cleaning S.p.A.
Viale Treviso, 63
30026 Summaga di Portogruaro
Venezia (Italy)
T: +39 0421 205511
F: +39 0421 204227
E: info@ipcworldwide.com
W: www.ipcworldwide.com

PLDC94347 - 06/2017